

评价项目概况											
企业名称	丽水市福鸿浩客加油站有限公司江南路综合供能服务站										
项目名称	丽水市福鸿浩客加油站有限公司江南路综合供能服务站经营危险化学品安全现状评价报告										
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他										
项目简介	丽水市福鸿浩客加油站有限公司江南路综合供能服务站是一家危险化学品经营企业，注册成立于 2020 年 11 月 5 日，是丽水市福鸿浩客加油站有限公司的分支机构，丽水市福鸿浩客加油站有限公司注册成立于 2020 年 11 月 4 日，由中国石油天然气股份有限公司 100%控股。该站位于浙江省丽水市莲都区南明山街道南城七百秧区块南六路与东十一路交叉口北侧 1-1（不动产地权证地址：莲都区南明山街道通济街 91 号），主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 5 人。该站现有加油机 4 台，30m392#埋地汽油罐 1 只，30m395#埋地汽油罐 1 只，50m392#埋地汽油罐 1 只，50m30#埋地柴油罐 1 只，折合成油罐总容积为 135m3（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>北侧加油岛端部采用防撞桶作为防撞设施，不能满足防撞要求。</td> <td>北侧加油岛端部设置防撞柱，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>经现场勘察发现提供的哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 2022 年出具的该站总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图等图纸有多处与实际存在不符：1) 图上尿素加注机未标；2) 站房南侧停车位未标；3) 站内箱变南侧高压线杆未标；4) 站内洗车机未标；5) 站内充电桩西侧的高压电缆分支箱未标；6) 西侧靠近人行道的架空线路为一条；7) 北侧、东侧现状用地与图纸不一致；8) 工艺流程图上有集液器。</td> <td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图等图纸。</td> </tr> </tbody> </table>		序号	存在的问题	整改意见		北侧加油岛端部采用防撞桶作为防撞设施，不能满足防撞要求。	北侧加油岛端部设置防撞柱，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。		经现场勘察发现提供的哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 2022 年出具的该站总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图等图纸有多处与实际存在不符：1) 图上尿素加注机未标；2) 站房南侧停车位未标；3) 站内箱变南侧高压线杆未标；4) 站内洗车机未标；5) 站内充电桩西侧的高压电缆分支箱未标；6) 西侧靠近人行道的架空线路为一条；7) 北侧、东侧现状用地与图纸不一致；8) 工艺流程图上有集液器。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图等图纸。
	序号	存在的问题	整改意见								
		北侧加油岛端部采用防撞桶作为防撞设施，不能满足防撞要求。	北侧加油岛端部设置防撞柱，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。								
		经现场勘察发现提供的哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 2022 年出具的该站总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图等图纸有多处与实际存在不符：1) 图上尿素加注机未标；2) 站房南侧停车位未标；3) 站内箱变南侧高压线杆未标；4) 站内洗车机未标；5) 站内充电桩西侧的高压电缆分支箱未标；6) 西侧靠近人行道的架空线路为一条；7) 北侧、东侧现状用地与图纸不一致；8) 工艺流程图上有集液器。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、工艺流程图等图纸。								

		该站靠南侧一台充电桩底部基础未高于所在地坪 200mm 及以上。	改造该站靠南侧一台充电桩底部基础，改造后应高于所在地坪 200mm 及以上。
		可燃气体报警控制器（主机）未安装 UPS 不间断电源。	可燃气体报警控制器（主机）接入 UPS 不间断电源。
		卸油口处未张贴“卸油之前先接地”“严禁烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。	卸油口张贴明显的“卸油之前先接地”“严禁烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。
		加油区出口处未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“熄火加油”“限速 5km/h”等安全警示标志。	加油区出口处张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“熄火加油”“限速 5km/h”等安全警示标志。
		各通气管标明的介质名称、流向箭头已褪色不明显。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。
		厕所门口未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
通过对丽水市福鸿浩客加油站有限公司江南路综合供能服务站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
项目组成员		王英杰	收集资料
报告编制人		江群	整理资料
项目组成员		金礼权	报告编制
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	

报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 胡洁萍 陈国华 章强		
	注册安全工程师	金礼权 胡洁萍 陈国华 章强 王英杰 江群 周佳捷 贾黎婷		
	技术专家			
现场勘察时间		2025. 7. 2	报告提交时间	2025. 8

现场图片：





