

评价项目概况																																							
企业名称	松阳县兴业加油点																																						
项目名称	松阳县兴业加油点经营危险化学品安全现状评价报告																																						
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																																						
项目简介	松阳县兴业加油点成立于 2013 年 04 月 11 日，注册地址位于浙江省丽水市松阳县新兴镇潘连村 128 号，法定代表人为徐金来。营业执照经营范围包括柴油经营（零售，涉及危化品的，还需危险化学品经营许可证）、润滑油零售、地磅服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知（应急厅函〔2022〕317 号）》《浙江省应急管理厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知（浙应急危化〔2023〕15 号）》的规定，松阳县兴业加油点于 2023 年 7 月 17 日取得了丽水市应急管理局核发的危险化学品经营许可证。许可范围为柴油，30m3 埋地柴油罐 2 只，20m3 埋地柴油罐 1 只。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油点，该加油点对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改落实情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th><th>整改落实情况</th></tr><tr><td>1</td><td>95#汽油加油枪的流量在 5~90L/min。</td><td>95#汽油加油枪的流量应调整至 5~50L/min。</td><td>95#汽油加油枪的流量已调整至 5~50L/min。</td></tr><tr><td>2</td><td>加油机上的放枪位上油品标识与实际不一致。</td><td>在加油机重新张贴各放枪位上油品标识。</td><td>已在加油机上重新张贴了各放枪位上油品标识。</td></tr><tr><td>3</td><td>各卸油接口及油气回收接口上的标识与实际情况不符。</td><td>重新对各卸油接口及油气回收接口进行标识。</td><td>已按实际重新对各卸油接口及油气回收接口进行了标识。</td></tr><tr><td>4</td><td>加油管双层热塑性复合塑料管未安装管道渗漏检测仪。</td><td>加油管双层热塑性复合塑料管上安装管道渗漏检测仪。</td><td>已对加油管双层热塑性复合塑料管上安装了管道渗漏检测仪。</td></tr><tr><td>5</td><td>电气防爆安全未委托有资质的单位检测合格。</td><td>电气防爆安全委托的资质的单位检测合格。</td><td>浙江科安检测有限公司于 2025 年 8 月 29 日出具了松阳县兴业加油点电气防爆安全检测报告，报告结论为“所检项目结果符合规范要求”。</td></tr><tr><td>6</td><td>管道改造防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。</td><td>管道改造防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。</td><td>浙江科安检测有限公司于 2025 年 8 月 29 日出具了松阳县兴业加油点防静电安全检测报告，报告结论为“所检项目结果符合标准要求”。</td></tr><tr><td>7</td><td>未张贴汽油的化学作业场所安全警示标志。</td><td>在站区张贴汽油的化学作业场所安全警示标志。</td><td>已在站区张贴了汽油的化学作业场所安全警示标志。</td></tr><tr><td>8</td><td>部分安全警示标志已经褪色不明显。</td><td>在加油区、油罐区应重新张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“限速 5km”“限高 6m”等安全警示标志。</td><td>已在加油区、油罐区重新张贴了明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“限速 5km”“限高 6m”等安全警示标志。</td></tr></table>			序号	发现的问题	整改意见	整改落实情况	1	95#汽油加油枪的流量在 5~90L/min。	95#汽油加油枪的流量应调整至 5~50L/min。	95#汽油加油枪的流量已调整至 5~50L/min。	2	加油机上的放枪位上油品标识与实际不一致。	在加油机重新张贴各放枪位上油品标识。	已在加油机上重新张贴了各放枪位上油品标识。	3	各卸油接口及油气回收接口上的标识与实际情况不符。	重新对各卸油接口及油气回收接口进行标识。	已按实际重新对各卸油接口及油气回收接口进行了标识。	4	加油管双层热塑性复合塑料管未安装管道渗漏检测仪。	加油管双层热塑性复合塑料管上安装管道渗漏检测仪。	已对加油管双层热塑性复合塑料管上安装了管道渗漏检测仪。	5	电气防爆安全未委托有资质的单位检测合格。	电气防爆安全委托的资质的单位检测合格。	浙江科安检测有限公司于 2025 年 8 月 29 日出具了松阳县兴业加油点电气防爆安全检测报告，报告结论为“所检项目结果符合规范要求”。	6	管道改造防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。	管道改造防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。	浙江科安检测有限公司于 2025 年 8 月 29 日出具了松阳县兴业加油点防静电安全检测报告，报告结论为“所检项目结果符合标准要求”。	7	未张贴汽油的化学作业场所安全警示标志。	在站区张贴汽油的化学作业场所安全警示标志。	已在站区张贴了汽油的化学作业场所安全警示标志。	8	部分安全警示标志已经褪色不明显。	在加油区、油罐区应重新张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“限速 5km”“限高 6m”等安全警示标志。	已在加油区、油罐区重新张贴了明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“限速 5km”“限高 6m”等安全警示标志。
	序号	发现的问题	整改意见	整改落实情况																																			
	1	95#汽油加油枪的流量在 5~90L/min。	95#汽油加油枪的流量应调整至 5~50L/min。	95#汽油加油枪的流量已调整至 5~50L/min。																																			
	2	加油机上的放枪位上油品标识与实际不一致。	在加油机重新张贴各放枪位上油品标识。	已在加油机上重新张贴了各放枪位上油品标识。																																			
	3	各卸油接口及油气回收接口上的标识与实际情况不符。	重新对各卸油接口及油气回收接口进行标识。	已按实际重新对各卸油接口及油气回收接口进行了标识。																																			
	4	加油管双层热塑性复合塑料管未安装管道渗漏检测仪。	加油管双层热塑性复合塑料管上安装管道渗漏检测仪。	已对加油管双层热塑性复合塑料管上安装了管道渗漏检测仪。																																			
	5	电气防爆安全未委托有资质的单位检测合格。	电气防爆安全委托的资质的单位检测合格。	浙江科安检测有限公司于 2025 年 8 月 29 日出具了松阳县兴业加油点电气防爆安全检测报告，报告结论为“所检项目结果符合规范要求”。																																			
	6	管道改造防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。	管道改造防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。	浙江科安检测有限公司于 2025 年 8 月 29 日出具了松阳县兴业加油点防静电安全检测报告，报告结论为“所检项目结果符合标准要求”。																																			
	7	未张贴汽油的化学作业场所安全警示标志。	在站区张贴汽油的化学作业场所安全警示标志。	已在站区张贴了汽油的化学作业场所安全警示标志。																																			
	8	部分安全警示标志已经褪色不明显。	在加油区、油罐区应重新张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“限速 5km”“限高 6m”等安全警示标志。	已在加油区、油罐区重新张贴了明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“限速 5km”“限高 6m”等安全警示标志。																																			

	9	各通气管标明的介质名称与实际不符。	各通气管应重新标明其介质名称和流向。	各通气管已重新标明了对应的介质名称和流向。
	10	油罐区悬挂的受限空间安全警示牌有害物质与实际不一致。	重新辨识油罐区受限空间内潜在有害物质，重新张贴受限空间安全警示牌。	已重新辨识油罐区受限空间内潜在有害物质，重新张贴了受限空间安全警示牌。
	11	专职安全管理员黄鑫已离职，未重新任命专职安全管理员。	重新任命专职安全管理员。	已重新任命了徐展鹏为专职安全管理员。
	12	增加经营储存汽油后尚未组织从业人员进行安全培训教育。	增加经营储存汽油后应组织从业人员进行安全培训教育。	已组织从业人员进行了安全培训教育。
	13	2只柴油罐改汽油罐后，其风险发生重大变化未修订生产安全事故应急预案。	根据 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。	已根据 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善了生产安全事故应急预案。
	14	未组织应急预案的演练。	组织应急预案的演练。	已于 2025 年 9 月 5 日组织了灭火预案的演练。
	15	未组织应急预案评审，未办理生产安全事故应急预案备案登记手续。	对生产安全事故应急预案组织评审，重新办理生产安全事故应急预案备案登记手续。	已对修订后的生产安全事故应急预案组织了评审，已于 2025 年 9 月 1 日重新取得了松阳县应急管理局核发的生产安全事故应急预案备案登记表。
	16	未为专职安全管理员黄鑫、加油工黄建平缴纳工伤保险。	为专职安全管理员黄鑫、加油工黄建平缴纳工伤保险。	专职安全管理员黄鑫已离职，已为加油工黄建平缴纳了工伤保险。
通过对松阳县兴业加油点的危险有害因素辨识和分析，该加油点在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。				
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		金礼权		现场勘察
报告编制人		金礼权		现场勘察，报告编制
项目组成员		王英杰		整理资料
项目组成员		周佳捷		报告校核
项目组成员		江群		整理资料
项目组成员		贾黎婷		收集资料
技术负责人		杨文良		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良		
	注册安全	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、江群、		

	工程师	贾黎婷		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2025. 8. 22	报告提交时间	2025. 9



