

评价项目概况																											
企业名称	浙江大峰合成革有限公司																										
项目名称	浙江大峰合成革有限公司 DMF 回收处理装置及储罐区安全现状评价报告																										
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他																										
项目简介	浙江大峰合成革有限公司成立于 2004 年 12 月 10 日，注册地址位于浙江省丽水市水阁工业区平峰二路 1 号，法定代表人为张永秀。营业执照经营范围包括合成革、纺织布、树脂制造、销售；国家准许的货物与技术的自由进出口业务。厂区已建 6 条合成革生产线（其中干法 PU 合成革生产线 2 条、湿法 PU 合成革生产线 4 条），年产量合成革为 1600 万米，同时设有 DMF 废水回收装置 1 套、储罐区 1 个等生产装置及配套设施。现有从业人员 159 人。】 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题安排了整改落实，本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详情况表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>存在的问题</th><th>整改意见</th><th>整改落实情况</th></tr><tr><td>1</td><td>提供的总平面布置图、爆炸区域划分图与现状不一致。</td><td>委托原设计单位对修正总平面布置图、爆炸区域划分图。</td><td>温州市工业设计院有限公司于 2025 年 6 月重新出具了浙江大峰合成革有限公司厂区总平面布置图、二甲胺废液焚烧装置工艺管道及仪表流程图、罐区工艺管道及仪表流程图、可燃气体探测器布置图。</td></tr><tr><td>2</td><td>温州市工业设计院有限公司于 2024 年 12 月出具的《浙江大峰合成革有限公司在役化工装置安全设计诊断报告》附图无二甲胺废焚烧工艺流程图。</td><td>温州市工业设计院有限公司于 2024 年 12 月出具的《浙江大峰合成革有限公司在役化工装置安全设计诊断报告》附图应包含二甲胺废焚烧工艺流程图。</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>易制毒化学品仓库地面未设置防流淌堰坡。</td><td>易制毒化学品仓库地面设置防流淌堰坡。</td><td>易制毒化学品仓库地面已设置了防流淌堰坡。</td></tr><tr><td>4</td><td>易制毒化学品仓库地面、墙体未经防腐、防渗处理。</td><td>易制毒化学品仓库地面、墙体经防腐、防渗处理。</td><td>已对易制毒化学品仓库地面、墙体进行了防腐、防渗处理。</td></tr><tr><td>5</td><td>DMF 储罐与 1#车间、与干法配料间、与 DMF 装置控制室、DMF 回收装置釜残棚之间，与厂内道路的防火间距不足。</td><td>对 DMF 储罐区进行改造： 1) 把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐； 2) 拆除 DMF 回收装置釜残棚； 3) 拆除干法配料间； 4) 把 DMF 储罐适当移位，DMF 储罐与四周相邻建筑物、道路的防火间距符合 GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 版）》的规定。</td><td>已对 DMF 储罐区进行改造： 1)已把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐； 2)已拆除了 DMF 回收装置釜残棚； 3)已拆除了干法配料间（把干法配料间迁移到 1#生产车间内； 4) 把 DMF 储罐适当移位，DMF 储罐与四周相邻建筑物、道路的防火间距符合 GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 版）》的规定。</td></tr></table>			序号	存在的问题	整改意见	整改落实情况	1	提供的总平面布置图、爆炸区域划分图与现状不一致。	委托原设计单位对修正总平面布置图、爆炸区域划分图。	温州市工业设计院有限公司于 2025 年 6 月重新出具了浙江大峰合成革有限公司厂区总平面布置图、二甲胺废液焚烧装置工艺管道及仪表流程图、罐区工艺管道及仪表流程图、可燃气体探测器布置图。	2	温州市工业设计院有限公司于 2024 年 12 月出具的《浙江大峰合成革有限公司在役化工装置安全设计诊断报告》附图无二甲胺废焚烧工艺流程图。	温州市工业设计院有限公司于 2024 年 12 月出具的《浙江大峰合成革有限公司在役化工装置安全设计诊断报告》附图应包含二甲胺废焚烧工艺流程图。		3	易制毒化学品仓库地面未设置防流淌堰坡。	易制毒化学品仓库地面设置防流淌堰坡。	易制毒化学品仓库地面已设置了防流淌堰坡。	4	易制毒化学品仓库地面、墙体未经防腐、防渗处理。	易制毒化学品仓库地面、墙体经防腐、防渗处理。	已对易制毒化学品仓库地面、墙体进行了防腐、防渗处理。	5	DMF 储罐与 1#车间、与干法配料间、与 DMF 装置控制室、DMF 回收装置釜残棚之间，与厂内道路的防火间距不足。	对 DMF 储罐区进行改造： 1) 把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐； 2) 拆除 DMF 回收装置釜残棚； 3) 拆除干法配料间； 4) 把 DMF 储罐适当移位，DMF 储罐与四周相邻建筑物、道路的防火间距符合 GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 版）》的规定。	已对 DMF 储罐区进行改造： 1)已把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐； 2)已拆除了 DMF 回收装置釜残棚； 3)已拆除了干法配料间（把干法配料间迁移到 1#生产车间内； 4) 把 DMF 储罐适当移位，DMF 储罐与四周相邻建筑物、道路的防火间距符合 GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 版）》的规定。
	序号	存在的问题	整改意见	整改落实情况																							
	1	提供的总平面布置图、爆炸区域划分图与现状不一致。	委托原设计单位对修正总平面布置图、爆炸区域划分图。	温州市工业设计院有限公司于 2025 年 6 月重新出具了浙江大峰合成革有限公司厂区总平面布置图、二甲胺废液焚烧装置工艺管道及仪表流程图、罐区工艺管道及仪表流程图、可燃气体探测器布置图。																							
	2	温州市工业设计院有限公司于 2024 年 12 月出具的《浙江大峰合成革有限公司在役化工装置安全设计诊断报告》附图无二甲胺废焚烧工艺流程图。	温州市工业设计院有限公司于 2024 年 12 月出具的《浙江大峰合成革有限公司在役化工装置安全设计诊断报告》附图应包含二甲胺废焚烧工艺流程图。																								
	3	易制毒化学品仓库地面未设置防流淌堰坡。	易制毒化学品仓库地面设置防流淌堰坡。	易制毒化学品仓库地面已设置了防流淌堰坡。																							
	4	易制毒化学品仓库地面、墙体未经防腐、防渗处理。	易制毒化学品仓库地面、墙体经防腐、防渗处理。	已对易制毒化学品仓库地面、墙体进行了防腐、防渗处理。																							
	5	DMF 储罐与 1#车间、与干法配料间、与 DMF 装置控制室、DMF 回收装置釜残棚之间，与厂内道路的防火间距不足。	对 DMF 储罐区进行改造： 1) 把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐； 2) 拆除 DMF 回收装置釜残棚； 3) 拆除干法配料间； 4) 把 DMF 储罐适当移位，DMF 储罐与四周相邻建筑物、道路的防火间距符合 GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 版）》的规定。	已对 DMF 储罐区进行改造： 1)已把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐； 2)已拆除了 DMF 回收装置釜残棚； 3)已拆除了干法配料间（把干法配料间迁移到 1#生产车间内； 4) 把 DMF 储罐适当移位，DMF 储罐与四周相邻建筑物、道路的防火间距符合 GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 版）》的规定。																							

	6	DMF 储罐区防火堤设置不全、不闭合。	重新建造一个能完全闭合的防火堤。	已整改，已对 DMF 储罐区防火堤进行了改造，防火堤已闭合，雨水排放口已安装阀门。
	7	未在 DMF 储罐区防火堤合适位置设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步。	在防火堤合适位置设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步，踏步不少于两处。	已在防火堤不同方向设置了进出防火堤的踏步。
	8	DMF 储罐区的防火堤内侧基脚线至 DMF 储罐外壁的水平距离不足罐壁高度的一半。	对 DMF 储罐进行改造，适当移位，使 DMF 储罐区的防火堤内侧基脚线至 DMF 储罐外壁的水平距离达到罐壁高度的一半。	已对 DMF 储罐进行了改造，DMF 储罐区的防火堤内侧基脚线至 DMF 储罐外壁的水平距离已经达到罐壁高度的一半。
	9	未在 DMF 储罐区的防火堤内设置雨水排放口。	在 DMF 储罐区的防火堤内设置雨水排放口，排放口安装阀门。	已在 DMF 储罐区的防火堤内设置了雨水排放口，已在排放口上安装了阀门。
	10	DMF 储罐进出口管道未采用柔性连接。	DMF 储罐进出口管道采用柔性连接。	DMF 储罐进出口管道已采用柔性连接。
	11	DMF 储罐未设置固定冷却水喷淋降温装置。	DMF 储罐设置固定冷却水喷淋降温装置。	DMF 储罐已设置固定冷却水喷淋降温装置。
	12	2 只 DMF 储罐之间的间距不足。	把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐，并适当移位，使其间距符合要求。	已把 2 只 DMF 储罐改造成内浮顶罐，已适当移位，间距符合要求。
	13	输送 DMF 的泵布置在罐区内。	输送 DMF 的泵应布置在罐区外。	已把输送 DMF 的泵布置在罐区置围堤外。
	14	DMF 储罐区、DMF 泵区未安装可燃气体探测器。	DMF 储罐区、DMF 泵区按 GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装带声光报警功能的可燃气体探测器。	DMF 储罐区、DMF 泵区已按 GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装了带声光报警功能的可燃气体探测器。
	15	DMF 回收装置废气回收区的控制电气柜布置在爆炸危险区域内。	把 DMF 回收装置废气回收区的控制电气柜移出爆炸危险区域内。	已整改，已把 DMF 回收装置废气回收区的控制电气柜移出了爆炸危险区域，浙江聚森检测科技有限公司于 2025 年 7 月 11 日、于 2025 年 8 月 20 日出具的 DMF 回收装置、DMF 罐区的电气防爆安全检测报告，报告结论为“所检项目符合规范要求”。
	16	DMF 回收控制室窗户面向 DMF 储罐区、DMF 回收装置区。	把 DMF 回收控制室面向 DMF 储罐区、装 DMF 置区的窗户封闭。	已整改，已把 DMF 回收控制室面向 DMF 储罐区、DMF 回收装置区的窗户封闭。
	17	DMF 回收装置区的残液蒸发管下方封闭区域未安装防爆风机，并未与可燃气体探测器进行连锁。	在 DMF 回收装置区的残液蒸发罐下方封闭区域安装防爆风机，并与可燃气体探测器进行连锁。	已整改，已在 DMF 回收装置区的残液蒸发罐下方封闭区域安装防爆风机，已与可燃气体探测器进行了连锁。

18	残液蒸发罐搅拌传动部位未安装防护装置。	在残液蒸发罐搅拌传动部位出安装防护罩。	已整改，已在残液蒸发罐搅拌传动部位安装了防护网。
19	DMF 回收装置区内的二层操作平台部分区域未按 GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》安装防护栏杆。	在 DMF 回收装置区内的二层平台按 GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》安装防护栏杆。	已整改，在 DMF 回收装置区内的二层平台安装了防护栏杆。
20	废气处理装置区的硫酸装卸操作平台处未设置防护栏杆。	废气处理装置区的硫酸装卸平台设置防护栏杆。	已整改，废气处理装置区的硫酸装卸平台已设置了防护栏杆。
21	未在天然气管道上未安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。	在天然气管道上未安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。	已在天然气管道上安装了低压和超压报警以及紧急自动切断阀。
22	焚烧炉的燃烧系统未安装防突然熄火或点火失败的安全装置。	焚烧炉的燃烧系统安装防突然熄火或点火失败的安全装置。	焚烧炉的燃烧系统已安装防突然熄火保护装置。
23	天然气焚烧炉的燃烧器操作部位上方已安装了可燃气体报警器，但无泄漏声光报警功能，未与切断装置进行联锁；	天然气焚烧炉的燃烧器操作部位上方安装具备现场声、光报警功能的可燃气体探测器，并与燃气管道上切断阀联锁。	天然气焚烧炉的燃烧器操作部位上方已安装具备现场声、光报警功能的可燃气体探测器，并与燃气管道上切断阀联锁。
24	DMF 回收装置区内部分涉及易燃介质设备排放管未安装双阀或盲板。	在 DMF 回收装置区内部分涉及易燃介质的排放管安装双阀或盲板。	已整改，已在 DMF 回收装置区内部分涉及易燃介质的排放管上安装双阀或盲板。
25	DMF 储罐底部排空管道未安装双阀或盲板。	DMF 储罐底部排空管道安装双阀或盲板。	已整改，已在 DMF 储罐底部排空管道上安装了双阀或盲板。
26	DMF 储罐未安装高低液位报警，未安装超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送泵的自动化控制系统。	DMF 储罐安装高低液位报警，安装超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送泵的自动化控制系统。	北京德堡科技有限公司出具了储罐区自动化控制调试报告，DMF 储罐安装了高低液位报警，安装了超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送泵的自动化控制系统。
27	DMF 回收装置的尾气吸收塔尾气管和二甲胺浓缩液泵区焚烧炉装置的出口管道未设置阻火器。	在 DMF 回收装置的尾气吸收塔尾气管和二甲胺浓缩液泵区焚烧炉装置的出口管道设置阻火器。	已整改，已在 DMF 回收装置的尾气吸收塔尾气管和二甲胺浓缩液泵区焚烧炉装置的出口管道设置了阻火器。
28	DMF 回收装置区脱胺塔下回流罐上的法兰连接处未使用金属导线跨接。	在 DMF 回收装置区脱胺塔下回流罐上的法兰连接处使用金属导线跨接。	已整改，DMF 回收装置区脱胺塔下回流罐上的法兰连接处已使用金属导线跨接。
29	DMF 回收装置区、储罐区入口处未安装人体导除静电装置。	在 DMF 回收装置区、储罐区入口处安装人体导除静电装置。	已整改，已在 DMF 回收装置区、储罐区入口处安装了人体导静电触摸球。
30	储罐区外电磁离心泵电线防爆套管脱落。	把储罐区外电磁离心泵的电线防爆套管进行更换。	已整改，把储罐区外电磁离心泵的电线防爆套管进行了更换，并经电气防爆复检合格。

	31	DMF 回收装置区废气处置处, 设备未使用防爆套管及防爆套管脱落, 未使用防爆型电磁阀。	在 DMF 回收装置区废气处理的设备更换为防爆型套管, 使用防爆型电磁阀。	已整改, 已在 DMF 回收装置区废气处理的设备更换为防爆型套管, 更换为防爆型电磁阀。
	32	DMF 回收装置区内液位传感器、流量计、温度传感器、MVR 压缩机调节阀等设备未使用防爆型设备, 液位计接线未使用防爆型接线。	在 DMF 回收装置区内的液位传感、流量计、温度传感器、MVR 压缩机调节阀更换为防爆型设备, 把液位计接线更换为防爆型接线。	已整改, 已在 DMF 回收装置区内把液位传感、流量计、温度传感器、MVR 压缩机调节阀更换为防爆型设备, 把液位计接线更换为防爆型接线。
	33	DMF 罐区装卸点未安装可燃气体探测器。	在 DMF 罐区装卸点安装可燃气体探测器。	已整改, DMF 罐区装卸点已安装了可燃气体探测器。
	34	未在门卫室张贴可燃气体探测器点位图。	在门卫室张贴可燃气体探测器点位图。	已整改, 已在门卫室张贴了可燃气体探测器点位图。
	35	DMF 储罐区、DMF 泵区未配备消防器材。	DMF 储罐区、DMF 泵区均应按 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定配备灭火器。	DMF 储罐区、DMF 泵区已配备相应的灭火器, 详见表 2-7。
	36	废气处理装置区未配备灭火器。	在废气处理装置区配备 4kg 的手提式干粉灭火器 2 具。	废气处理装置区已配备相应的灭火器, 详见表 2-7。
	37	易制毒化学品仓库未配备灭火器。	在易制毒化学品仓库门口外配备 4kg 的手提式干粉灭火器 2 具。	废气处理装置区已配备相应的灭火器, 详见表 2-7。
	38	DMF 回收装置区未按 9m 距离配备 5kg 的干粉灭火器 2 具;	在 DMF 回收装置区按 9m 距离配备 5kg 的手提式干粉灭火器 2 具。	已整改, 已在 DMF 回收装置区按 9m 距离配备了 MFZ/ABC5 的手提式干粉灭火器 2 具。
	39	未在储罐区装卸点、泵区配备 5kg 的干粉灭火器 2 具;	在储罐区装卸点、泵区配备 5kg 的手提式干粉灭火器 2 具。	已整改, 已在储罐区装卸点、泵区配备了 MFZ/ABC5 的手提式干粉灭火器 2 具。
	40	未在配电室、DMF 回收控制室内配备二氧化碳灭火器 2 具。	在配电室、DMF 回收控制室内配备二氧化碳灭火器 2 具。	已整改, 已在配电室、DMF 回收控制室内配备了 MT/BE3 的手提式二氧化碳灭火器 2 具。
	41	未在储罐区配备半固定式泡沫灭火装置;	在储罐区配备 2 套 PY4/200 型半固定式(轻便式)泡沫灭火器装置, 需装置兼容 3%抗溶性泡沫液, 需厂家提供兼容性测试报告证明与 DMF 灭火效果相匹配。	已整改, 已在储罐区配备了 PY4/200, 3%抗溶性泡沫液的半固定式泡沫灭火装置 2 具。
	42	储罐区、DMF 回收装置区旁均未安装了淋洗器、洗眼器。	在储罐区、DMF 回收装置区旁安装淋洗器、洗眼器。	已在 DMF 回收装置区、储罐区安装了淋洗器、洗眼器。
	43	废气处理装置区未安装淋洗器、洗眼器。	废气处理装置区安装淋洗器、洗眼器 1 台。	废气处理装置区安装了淋洗器、洗眼器 1 台。
	44	易制毒化学品仓库未安装淋洗器、洗眼器。	在易制毒化学品仓库外安装淋洗器、洗眼器 1 台。	已在易制毒化学品仓库门口安装了淋洗器、洗眼器 1 台。

	45	罐区、DMF 回收装置等场所各管道未按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231的规定涂识别色、标介质名称及流向箭头。	罐区、DMF 回收装置区各管道按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231的规定涂识别色、标介质名称及流向箭头。	各管道已按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231 的规定涂了识别色、标了介质名称及流向箭头。
	46	DMF 回收控制室、配电室未设置了应急照明灯。	在 DMF 回收控制室、配电室安装应急照明灯。	已整改，已在 DMF 回收控制室、配电室安装了应急照明灯。
	47	DMF 回收装置区、储罐区处未按以下顺序张贴“当心火灾”“当心坠落”“当心中毒”“当心机械伤害”“禁止烟火”、“禁止带入火种”“禁止穿化纤服”“必须戴防毒面具”“必须穿防护服”“必须戴防护手套”等安全警示标识。	在 DMF 回收装置区、储罐区处按以下顺序张贴“当心火灾”“当心坠落”“当心中毒”“当心机械伤害”“禁止烟火”、“禁止带入火种”“禁止穿化纤服”“必须戴防毒面具”“必须穿防护服”“必须戴防护手套”等安全警示标识。	已整改，已在 DMF 回收装置区、储罐区处设置了相应的安全警示标志。
	48	废气处理装置区现场未张贴相应的安全警示标志。	废气处理装置区张贴“当心中毒”“当心化学灼伤”“必须戴防护手套”“必须戴防护眼镜”“当心机器人伤人”等安全警示标志。	已整改，废气处理装置区已张贴了“当心中毒”“当心化学灼伤”“必须戴防护手套”“必须戴防护眼镜”“当心机器人伤人”等安全警示标志。
	49	易制毒化学品仓库未张贴硫酸的化学品作业场所安全警示标志。	易制毒化学品仓库外墙上张贴硫酸的化学品作业场所安全警示标志。	已整改，已在易制毒化学品仓库外墙上张贴了硫酸的化学品作业场所安全警示标志。
	50	易制毒化学品仓库未张贴相应的安全警示标志。	在易制毒化学品仓库外墙上按以下顺序张贴“当心化学灼伤”“必须戴防护手套”“必须戴防护眼镜”等安全警示标志。	已整改，已在易制毒化学品仓库外墙上按以下顺序张贴了“当心化学灼伤”“必须戴防护手套”“必须戴防护眼镜”等安全警示标志。
	51	未在 DMF 回收装置区张贴 DMF、二甲胺的化学品作业场所安全警示标志。	在 DMF 回收装置区张贴 DMF、二甲胺的化学品作业场所安全警示标志。	已在 DMF 回收装置区张贴了 DMF、二甲胺的化学品作业场所安全警示标志。
	52	未在储罐区张贴 DMF 的化学品作业场所安全警示标志。	在储罐区张贴 DMF 的化学品作业场所安全警示标志。	已在储罐区张贴了 DMF 的化学品作业场所安全警示标志。
	53	废气处理装置区未张贴硫酸、天然气的化学品作业场所安全警示标志。	在废气处理装置区张贴硫酸、天然气的化学品作业场所安全警示标志。	已在废气处理装置区张贴了硫酸、天然气的化学品作业场所安全警示标志。
	54	未对有限空间进行辨识，未建立安全管理台账。	对本项目有限空间进行辨识，建立有限空间安全管理台账。	已对本项目有限空间进行了辨识，建立了有限空间安全管理台账。。
	55	未在 DMF 回收装置区、储罐区张贴有限空间安全警示标志或安全风险告知牌。	在 DMF 回收装置区、储罐区张贴有限空间安全警示标志或安全风险告知牌。	已整改，已在 DMF 回收装置区、储罐区张贴了有限空间安全警示标志或安全风险告知牌。

	56	未按《安全生产法》第二十一条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十一条、的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	已整改，已按《安全生产法》第二十一条、的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。
	57	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	已整改，已按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。
	58	未按《安全生产法》第二十五条的要求修订完善安全生产管理人员的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十五条的要求修订完善安全生产管理人员的安全生产职责。	已整改，已按《安全生产法》第二十五条的要求修订完善安全生产管理人员的安全生产职责。
	59	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理人员的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理人员的安全生产职责。	已整改，已按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理人员的安全生产职责。
	60	未按《浙江省安全生产条例》第十四条的规定配备专职安全管理员。	未按《浙江省安全生产条例》第十四条的规定配备专职安全管理员。	已按《浙江省安全生产条例》第十四条的规定配备专职安全管理员（任命了董思达、刘勇、倪阿海等 3 人为公司专职安全管理员）。
	61	未配备正压式空气呼吸器备用气瓶 2 瓶和危险品收容输转器具。	配备正压式空气呼吸器备用气瓶 2 瓶和 200L 收容桶 2 只。	已整改，已配备了正压式空气呼吸器备用气瓶 2 瓶和 200L 收容桶 2 只。
	62	DMF 回收装置内有 1 台精馏塔再沸器（压力容器）未委托有资质单位检验合格。	DMF 回收装置内有 1 台精馏塔再沸器（压力容器）委托有资质单位检验合格。	浙江特种设备科学研究院于 2025 年 8 月出具的浙江大峰合成革有限公司精馏塔再沸器（R17020）压力容器安全评估报告，丽水市特种设备检测院于 2025 年 9 月 3 日出具了精馏塔再沸器（R17020）压力容器定期检验报告。
	63	未组织应急预案评审，未办理生产安全事故应急预案备案登记手续。	组织应急预案评审，办理生产安全事故应急预案备案登记手续。	已组织应急预案的评审，于 2025 年 9 月 1 日已取得丽水经济技术开发区综合执法部核发的生产安全事故应急预案备案登记表（丽开预案备（2025）-28 号）。
	64	DMF 回收装置区新增的压力管道尚未取得压力管道施工监督检验报告。	DMF 回收装置区新增的压力管道取得压力管道施工监督检验报告。	已整改，DMF 回收装置区新增的压力管道已取得了压力管道施工监督检验报告。
	65	未建立特种设备管理台账。	建立特种设备管理台账。	已整改，已建立了特种设备管理台账
	66	未修订 DMF 回收装置工艺操作规程。	修订完善 DMF 回收装置工艺操作规程。	已修订完善了 DMF 回收装置工艺操作规程。
	67	未制定二甲胺废液处理工艺操作规程。	制定二甲胺废液处理工艺操作规程。	已制订了二甲胺废液处理设施工艺操作规程。
	68	未制订硫酸等危险化学品装卸搬运操作规程。	制订硫酸等危险化学品装卸搬运操作规程。	修订的危险化学品运输、卸车、搬运安全操作规程包含了订硫酸等危险化学品装卸搬运操作内容。

	69	焚烧炉上的蒸汽发生器上的安全阀未委托有资质的单位校验合格。	焚烧炉上的蒸汽发生器上的安全阀委托有资质的单位校验合格。	焚烧炉上的蒸汽发生器上的安全阀已委托丽水市特种设备检测院校验合格。
	70	焚烧炉上的蒸汽发生器上的压力表未委托有资质的单位校验合格。	焚烧炉上的蒸汽发生器上的压力表委托有资质的单位校验合格。	压力表经丽水市计量技术研究院校验合格。
	71	DMF 回收装置设备上的安全阀未委托有资质的单位校验合格。	DMF 回收装置设备上的安全阀委托有资质的单位校验合格。	DMF 回收装置设备上的安全阀委托有丽水市特种设备检测院校验合格。
	72	DMF 回收装置设备上的压力表未委托有资质的单位校验合格。	DMF 回收装置设备上的压力表委托有资质的单位校验合格。	DMF 回收装置设备上的压力表委托丽水市计量技术研究院校验合格。
	根据评价结果，结合安全评价前期整改情况，浙江大峰合成革有限公司 DMF 回收处理装置及储罐区现状安全生产条件已符合安全生产的要求。企业在今后的安全管理中要对整改后的成果有效保持。 根据《关于合成革生产企业安全许可相关问题的复函（浙安监管危化函〔2016〕1 号）》“依据《国家安全监管总局办公厅关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函（安监总厅管四函〔2014〕43 号）》，合成革制造企业生产过程中产生的中间产品或副产品列入《危险化学品目录》并进行相关经营活动的，须办理危险化学品经营许可证。”的规定，如果回收的 DMF 对外销售，需要办理危险化学品经营许可证。			
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		金礼权		现场勘察
报告编制人		金礼权		现场勘察，报告编制
项目组成员		王英杰		整理资料
项目组成员		周佳捷		报告校核
项目组成员		江群		整理资料
项目组成员		贾黎婷		收集资料
技术负责人		杨文良		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良		
	注册安全工程师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、江群、贾黎婷		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2025. 5. 15	报告提交时间	2025. 9
现场图片：				



