

评价项目概况																			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉锦旦加油站																		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉锦旦加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江龙泉锦旦加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市龙泉市锦溪镇锦溪街内 17 号，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。该站现有从业人员 2 人，站内现有加油机 2 台，30m392#埋地汽油罐 1 只，30m30#埋地柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 45m3（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司对提出的问题安排了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>该加油站总图布置与现状存在多处不一致：1) 站区南面架空通讯线路标注错误（实际无架空通讯线路）2) 站区北面架空电力线路未画出来；3) 站区西面村民会堂内木质加工厂已搬离（实际为闲置，内有原先余留杂物）。</td> <td>委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油岛端部钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。</td> <td>加油岛端部钢质防撞柱更换为直径不小于 100mm，高度不低 0.5m 的钢管，并安装牢固。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>埋地汽油罐到北面通讯线距离不足 5m。</td> <td>把埋地汽油罐北面通讯线移除或移动到与埋地罐区相距大于 5m 的地方。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T28935、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定）。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>各通气管未按 GB7231 的规定涂识别色，标明介质名称、流向箭头。</td> <td>各通气管按 GB7231 的规定涂识别色，标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见		该加油站总图布置与现状存在多处不一致：1) 站区南面架空通讯线路标注错误（实际无架空通讯线路）2) 站区北面架空电力线路未画出来；3) 站区西面村民会堂内木质加工厂已搬离（实际为闲置，内有原先余留杂物）。	委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。		加油岛端部钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	加油岛端部钢质防撞柱更换为直径不小于 100mm，高度不低 0.5m 的钢管，并安装牢固。		埋地汽油罐到北面通讯线距离不足 5m。	把埋地汽油罐北面通讯线移除或移动到与埋地罐区相距大于 5m 的地方。		加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T28935、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定）。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。		各通气管未按 GB7231 的规定涂识别色，标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定涂识别色，标明介质名称、流向箭头。
序号	存在的问题	整改意见																	
	该加油站总图布置与现状存在多处不一致：1) 站区南面架空通讯线路标注错误（实际无架空通讯线路）2) 站区北面架空电力线路未画出来；3) 站区西面村民会堂内木质加工厂已搬离（实际为闲置，内有原先余留杂物）。	委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。																	
	加油岛端部钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	加油岛端部钢质防撞柱更换为直径不小于 100mm，高度不低 0.5m 的钢管，并安装牢固。																	
	埋地汽油罐到北面通讯线距离不足 5m。	把埋地汽油罐北面通讯线移除或移动到与埋地罐区相距大于 5m 的地方。																	
	加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T28935、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定）。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																	
	各通气管未按 GB7231 的规定涂识别色，标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定涂识别色，标明介质名称、流向箭头。																	

	厕所门口未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	
	油罐区未张贴明显的受限空间安全风险警示牌。	在油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。	
	加油站员工金晓平未缴纳工伤保险。	为加油站员工金晓平缴纳工伤保险或安责险。	
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江龙泉锦旦加油站的危险、有害因素辨识和分析,该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性,在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>			
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察	
报告编制人	金礼权	现场勘察, 报告编制	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	贾黎婷, 陈晓俊	整理资料	
项目组成员	周佳捷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间	2024. 6. 28	报告提交时间	2024. 8
现场图片:			



