

评价项目概况										
企业名称	浙江荣嘉视实业有限公司									
项目名称	浙江荣嘉视实业有限公司喷漆作业场所安全现状评价报告									
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他									
项目简介	<p>浙江宏拓实业有限公司注册成立于 2010 年 10 月 27 日，位于浙江省丽水市莲都区南明山街道惠民街 498 号，因经营需要，于 2022 年 3 月 22 日更名为浙江荣嘉视实业有限公司，营业执照经营范围包括一般项目：玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制玩具制造；木制玩具销售；玩具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学玻璃制造；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；塑料制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；通讯设备销售；通讯设备修理；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见表 5-1：</p> <p style="text-align: center;">表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 40%;">存在的问题</th> <th style="width: 50%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>该企业采购的油漆及稀释剂存放在熔铸车间一楼油漆临时堆放区内，未设置油漆中间仓库或危险化学品储存柜储存油漆及稀释剂。</td> <td>1) 搬掉储存在熔铸车间一楼油漆临时堆放区的油漆及稀释剂，按《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）（浙江省应急管理厅浙应急基础〔2020〕75 号）》的规定设置油漆中间仓库储存油漆及稀释剂，油漆中间仓库最大储存量小于 2t。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>熔铸车间一楼油漆临时堆放区周边未安装可燃气体探测器。</td> <td>2) 油漆中间仓库应按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体探测器。 3) 油漆中间仓库安装防爆型排风机，建议与可燃气体探测器连锁。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	该企业采购的油漆及稀释剂存放在熔铸车间一楼油漆临时堆放区内，未设置油漆中间仓库或危险化学品储存柜储存油漆及稀释剂。	1) 搬掉储存在熔铸车间一楼油漆临时堆放区的油漆及稀释剂，按《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）（浙江省应急管理厅浙应急基础〔2020〕75 号）》的规定设置油漆中间仓库储存油漆及稀释剂，油漆中间仓库最大储存量小于 2t。	2	熔铸车间一楼油漆临时堆放区周边未安装可燃气体探测器。	2) 油漆中间仓库应按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体探测器。 3) 油漆中间仓库安装防爆型排风机，建议与可燃气体探测器连锁。
序号	存在的问题	整改意见								
1	该企业采购的油漆及稀释剂存放在熔铸车间一楼油漆临时堆放区内，未设置油漆中间仓库或危险化学品储存柜储存油漆及稀释剂。	1) 搬掉储存在熔铸车间一楼油漆临时堆放区的油漆及稀释剂，按《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）（浙江省应急管理厅浙应急基础〔2020〕75 号）》的规定设置油漆中间仓库储存油漆及稀释剂，油漆中间仓库最大储存量小于 2t。								
2	熔铸车间一楼油漆临时堆放区周边未安装可燃气体探测器。	2) 油漆中间仓库应按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体探测器。 3) 油漆中间仓库安装防爆型排风机，建议与可燃气体探测器连锁。								

	3	熔铸车间一楼油漆临时堆放区爆炸危险区域范围内的开关插座、照明灯具等不符合防爆要求。	4) 油漆中间仓库门口外墙上张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。 5) 油漆中间仓库张贴油漆的化学品安全警示牌。 6) 油漆中间仓库门口安装人体静电电触摸球。
	4	未在熔铸车间一楼油漆临时堆放区张贴油漆及稀释剂的装卸搬运及储存养护操作规程。	7) 油漆中间仓库地面设置防液体流散设施。 8) 在油漆中间仓库配备 8kg 手提式干粉灭火器 2 具。 9) 油漆中间仓库的防雷防静电接地装置委托有资质单位检测合格。 10) 在油漆中间仓库内设置温湿度计, 并安排人员每日记录。 11) 油漆中间仓库的门应靠厂房外墙设置, 并采用外开式。 12) 张贴油漆及稀释剂的装卸搬运及储存养护操作规程。
	5	使用塑料油抽抽稀释剂。	改为使用防静电油抽抽稀释剂。
	6	材料车间 1 三楼喷涂室爆炸危险区域范围内的自动喷漆机、控制柜、空调、水泵泵机、配电盒、电气开关及线路套管的敷设等不符合防爆要求。	把材料车间 1 三楼喷涂室爆炸危险区域范围内的自动喷漆机、控制柜、空调、水泵泵机、配电盒、电气开关等电气设备改为防爆型或迁移到爆炸危险区域外布置, 其电气线路套管等按防爆要求敷设。
	7	喷涂室的门采用内开式。	把喷涂室的门改为外开式。
	8	材料车间 1 三楼调漆作业场所爆炸危险区域范围内的电子秤、安全出口指示牌、开关、插座、送风空气过滤器泵机及线路套管的敷设等不符合防爆要求。	停止使用在材料车间 1 三楼喷涂室北面设置的调漆作业场所, 重新设置调漆间, 调漆间爆炸危险区域内的电气设备改为防爆型。
	9	材料车间 1 三楼调漆间未安装可燃气体探测器。	在调漆作业场所按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体探测器。
	10	调漆作业场所未安装通风设施。	调漆作业场所安装通风设施。
	11	未在材料车间 1 三楼喷涂室调漆作业场所张贴调漆操作规程。	在调漆作业场所张贴调漆操作规程。

		12	材料车间 1 三楼喷涂室未安装可燃气体探测器。	按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定在材料车间 1 三楼喷涂室安装可燃气体探测器。
		13	材料车间 1、熔铸车间（油漆中间库）等建筑物防雷接地装置及喷漆作业场所所有金属制件、送排风管道、电气设备防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。	材料车间 1、熔铸车间（油漆中间库）等建筑物防雷接地装置及喷漆作业场所所有金属制件、送排风管道、电气设备防静电或电气接地装置委托有资质的单位检测合格。
		14	未为喷漆作业人员配备防静电工作服、防毒口罩、防砸鞋等劳动防护用品。	为喷漆作业人员配备防静电工作服、防毒口罩、防砸鞋等劳动防护用品。
		15	未依据 GB2893-2008《安全色》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495.1-2015《消防安全标志第 1 部分：标志》等的规定在喷漆作业场所张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	依据 GB2893-2008《安全色》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495.1-2015《消防安全标志第 1 部分：标志》等的规定在喷漆作业场所张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。
		16	材料车间 1 三楼喷涂室配备的灭火器型号不符合 GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	按 GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定，把材料车间 1 三楼喷涂室、调漆作业场所内配备的灭火器更换为 5kgMFZ/ABC 型手提式干粉灭火器。
		17	未在喷涂室张贴喷漆操作规程。	在喷涂室张贴喷漆操作规程。
		18	未在喷涂室张贴油漆及稀释剂的安全周知卡或化学品警示牌。	在喷涂室张贴油漆及稀释剂的化学品安全警示牌。
		19	未在空压机放置区张贴空压机的安全操作规程。	在空压机放置区张贴空压机的安全操作规程。
		20	未依据《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订主要负责人的安全生产职责。	依据《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。

21	未依据《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订安全管理员的安全生产职责。	依据《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。
22	未为喷漆作业人员缴纳工伤保险。	为喷漆作业人员缴纳工伤保险。
23	未制订喷漆操作规程。	制订喷漆操作规程。
24	未制订调漆操作规程。	制订调漆操作规程。
25	未制订货梯操作规程。	制订货梯操作规程。
26	未制订油漆及稀释剂装卸搬运及储存养护操作规程。	制订油漆及稀释剂装卸搬运及储存养护操作规程。
27	未按照 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订完善生产安全事故应急预案。	按照 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订完善生产安全事故应急预案。
28	未组织应急预案的演练。	组织应急预案的演练。
29	空气储罐上的安全阀、压力表等安全附件未委托有资质的单位定期检测合格。	空气储罐上的安全阀、压力表等安全附件委托有资质的单位检定合格，并出具检测报告。

浙江荣嘉视实业有限公司应按本评价报告第 5.1 章节提出的整改意见认真地落实整改，整改到位后（并经确认），喷漆作业场所的安全生产条件能满足安全生产要求。

项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金礼权	现场勘察
报告编制人	金礼权	报告编制
项目组成员	周佳捷	报告校核
项目组成员	陈涵跃	整理资料
项目组成员	贾黎婷	整理资料
项目组成员	陈晓俊	收集资料
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华

	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷
	技术专家	

现场勘察时间	2024. 3. 28	报告提交时间	2024. 4
--------	-------------	--------	---------

现场图片：





