


评价项目概况				
企业名称	浙江澜峰电器科技有限公司			
项目名称	浙江澜峰电器科技有限公司年产 10 万台不锈钢集成灶项目安全现状评价			
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他			
项目简介	名称：浙江澜峰电器科技有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 地址：浙江省金华市永康市石柱镇下里溪工业基地百福临大道 12 号三楼 法定代表人：王其能 成立日期：2015-03-26 评价结论：本报告认为：在此次检查评价中，企业尚存在诸多不符合项。企业应按本评价报告 6.2 节表 6-1 提出的整改建议全部整改到位（并经确认）后年产 10 万台不锈钢集成灶生产项目才符合安全生产条件要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		金范	现场勘察	
报告编制人		曾向阳	现场勘察，报告编制	
项目组成员		黄寺贵	整理资料	
项目组成员		章强	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	整理资料	
项目组成员		陈涵跃	报告校核	
技术负责人		陈晓俊		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金范、曾向阳、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊		
	注册安全工程师	金范、曾向阳、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊		
	技术专家			
现场勘察时间		2023. 12	报告提交时间	2024. 01
现场图片：				

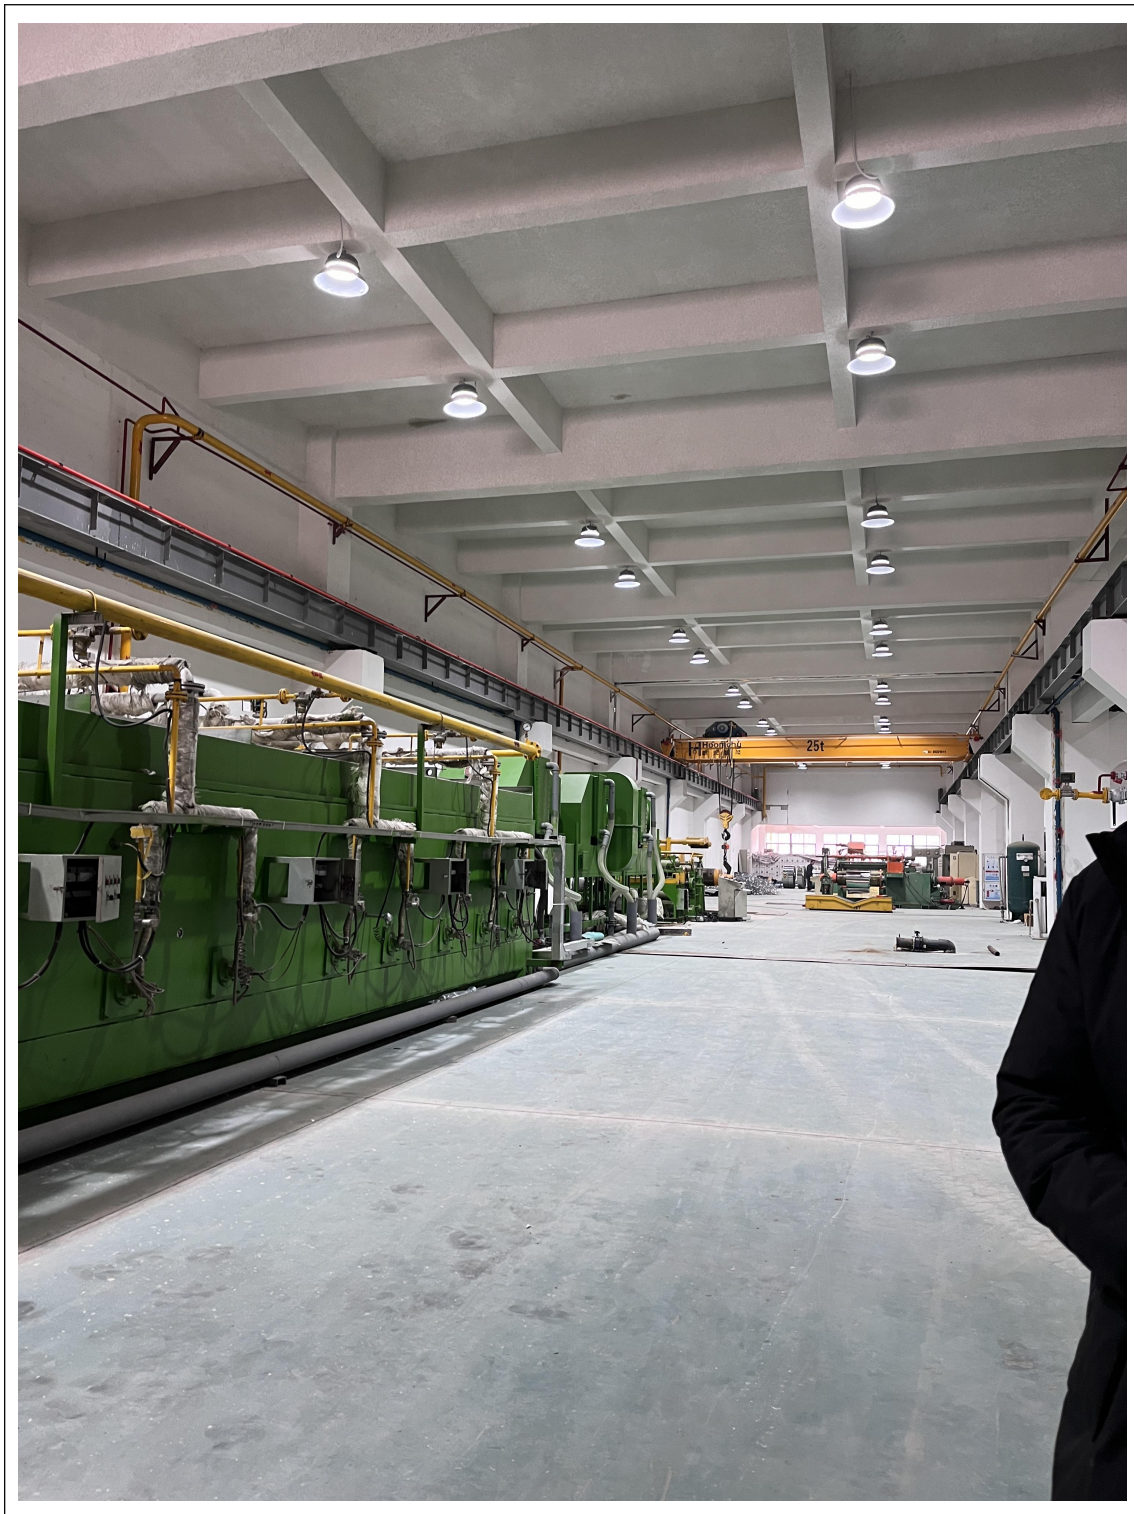





存在的问题及整改建议

序号	存在问题或隐患	整改建议	备注
1	裂解炉与退火炉之间管道上未设置止回阀、阻火器；裂解炉液氨进口管道未安装止回阀；裂解炉未安装安全阀；氢气放空管未安装阻火器	裂解炉与退火炉之间管道上应设置止回阀、阻火器；裂解炉液氨进口管道应安装止回阀；裂解炉应安装安全阀；氢气放空管应安装阻火器	未落实
2	出入口控制系统、入侵报警系统未设置 ups 备用电源	放射源存放间出入口控制系统、入侵报警系统应设置 ups 备用电源	 已设置 ups 备用电源
3	法兰连接处未进行静电跨接，设备未设置静电接地，涉氨、氢气设备未设置有效接地	分解炉、氨及氢气管路采取可靠的静电接地措施。氨及氢气管道还应按标准规定进行静电接地，每个法兰连接处设置静电跨接	  已进行跨接及静电接地
4	液氨输送管道、氢气管道未做介质、流向标识	涉氨，涉氢管道均设置管道介质、流向标识	未落实
5	未提供压力表、安全阀检验报告	企业应及时提供压力表、安全阀检验报告，未检验应按时送检	未落实
6	企业未配备特种设备安全总监和特种设备安全员	叉车、行车使用单位应当依法配备叉车、行车安全总监和叉车、行车安全员，明确叉车、行车安全总监和叉车、行车安全员的岗位职责	未落实
7	企业未建立日管控、周排查、月调度工作制度	企业应建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制	未落实
8	氨分解车间未安装洗眼喷淋装置	在氨分解车间 15 m 内应设置洗眼喷淋装置	 已在氨分解车间门口设置洗眼喷淋装置
9	厂区未设置风向标	建筑最高处应设置风向标，风向标应设置在便于人员观看的位置，风向标不能用红旗替代	 已设置风向标
10	配备的防护器具不足，堵漏工具等应急器材、应急抢救物品配备不全	应设置防护服、空气呼吸器，橡胶手套、急救药品等应急救援物资；应配备合适的堵漏工具等应急器材	未落实

序号	存在问题或隐患	整改建议	备注
11	氨分解车间未设置应急事故风机	氨分解车间应设置应急事故风机	 已设置应急事故风机
12	法定代表人未取得主要负责人证书	法人应取得主要负责人证	 法定代表人已取得主要负责人证书
13	未制定事故隐患排查治理制度	制定并实施事故隐患排查治理制度	未落实
14	企业未制定变更管理制度	制定并实施变更管理制度	未落实
15	未制定生产安全事故综合应急预案、液氨泄漏的现场处置方案	制定生产安全事故综合应急预案、液氨泄漏的现场处置方案并定期进行演练	未落实
16	未配备氨气检测仪	应配备氨气检测仪	未落实
17	天然气燃烧装置的燃气总管未设置管道压力检测报警装置	退火炉天然气燃烧装置的燃气总管应设置管道压力检测报警装置并与紧急自动切断装置联锁	未落实
18	放射源库未设置 24 小时值守人员	应设置保卫值班室且应 24h 有专人值守。值守人员应每两小时对放射源存放场所周围进行一次巡查，巡查时携带自卫器具	未落实
19	监控中心及保卫值班室未配置紧急报警装置，监控中心未配置监控中心设备	监控中心及保卫值班室应配置紧急报警装置，监控中心应配置监控中心设备	未落实