

评价项目概况																																								
企业名称	浙江力泰皮革有限公司																																							
项目名称	浙江力泰皮革有限公司使用危险品安全现状评价报告																																							
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 经营 ☐ 其他																																							
项目简介	浙江力泰皮革有限公司注册成立于 2021 年 7 月 8 日，注册地位于浙江省丽水市莲都区南明山街道水阁工业园区遂松路 300 号，法定代表人为张炳林。营业执照经营范围包括一般项目：皮革制品制造；皮革制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。浙江力泰皮革有限公司其前身为浙江旭利合成革有限公司，于 2021 年通过司法拍卖程序取得原浙江旭利合成革有限公司厂区（该地块遂松路 300 号）使用权，继续实施已建 4 条合成革生产线（其中干法 PU 合成革生产线 2 条、湿法 PU 合成革生产线 2 条），年产量合成革为 1778 万米。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目存在问题、安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见表 5-1。 表 5-1 本项目存在问题及整改意见一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>干法车间干法配料间与干法合成革生产线之间未进行防火隔离。</td> <td>干法车间干法配料间与干法合成革生产线之间必须进行防火隔离。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>280m³ 废水罐改为聚氨酯树脂储罐，与 DMF 储罐、与防火堤、架空电力线路间距不足。</td> <td>280m³ 废水罐不得储存聚氨酯树脂储罐，改回罐使用 DMF 废水储罐使用，拆除其连接管道和泵。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>干法配料间一楼东北侧未设置安全疏散门。</td> <td>干法配料间一楼东北侧设置一外开式安全疏散门。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>干法配料间二楼疏散门未采用平开门。</td> <td>把干法配料间二楼疏散门改为平开门。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>干法配料间二楼吊装口未设防护栏杆。</td> <td>在干法配料间二楼吊装口设置防护栏杆。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>湿法配料釜搅拌轴的传动部位未安装防护罩。</td> <td>湿法配料釜搅拌轴的传动部位加装防护罩。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>干法配料釜搅拌轴的传动部位未安装防护罩。</td> <td>干法配料釜搅拌轴的传动部位加装防护罩。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>湿法车间有两台水泵传动部位未安装防护罩。</td> <td>湿法车间有两台水泵传动部位安装防护罩。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>湿法配料间的液压升降机门未安装联锁保护装置。</td> <td>湿法配料间的液压升降机门安装联锁保护装置。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>干法车间涂台、湿法车间涂台、干法配料间、湿法配料间均有使用塑料勺子现象。</td> <td>改为使用不产生火花的金属勺舀浆料。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>存在使用塑料桶来盛装合成革浆料现象。</td> <td>改为使用不产生火花的金属桶盛装浆料。</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>部分输送 DMF、合成革浆料管道未采用柔性连接。</td> <td>DMF 储罐的进出口管道改为柔性连接。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见	1	干法车间干法配料间与干法合成革生产线之间未进行防火隔离。	干法车间干法配料间与干法合成革生产线之间必须进行防火隔离。	2	280m³ 废水罐改为聚氨酯树脂储罐，与 DMF 储罐、与防火堤、架空电力线路间距不足。	280m³ 废水罐不得储存聚氨酯树脂储罐，改回罐使用 DMF 废水储罐使用，拆除其连接管道和泵。	3	干法配料间一楼东北侧未设置安全疏散门。	干法配料间一楼东北侧设置一外开式安全疏散门。	4	干法配料间二楼疏散门未采用平开门。	把干法配料间二楼疏散门改为平开门。	5	干法配料间二楼吊装口未设防护栏杆。	在干法配料间二楼吊装口设置防护栏杆。	6	湿法配料釜搅拌轴的传动部位未安装防护罩。	湿法配料釜搅拌轴的传动部位加装防护罩。	7	干法配料釜搅拌轴的传动部位未安装防护罩。	干法配料釜搅拌轴的传动部位加装防护罩。	8	湿法车间有两台水泵传动部位未安装防护罩。	湿法车间有两台水泵传动部位安装防护罩。	9	湿法配料间的液压升降机门未安装联锁保护装置。	湿法配料间的液压升降机门安装联锁保护装置。	10	干法车间涂台、湿法车间涂台、干法配料间、湿法配料间均有使用塑料勺子现象。	改为使用不产生火花的金属勺舀浆料。	11	存在使用塑料桶来盛装合成革浆料现象。	改为使用不产生火花的金属桶盛装浆料。	12	部分输送 DMF、合成革浆料管道未采用柔性连接。	DMF 储罐的进出口管道改为柔性连接。
序号	发现的问题	整改意见																																						
1	干法车间干法配料间与干法合成革生产线之间未进行防火隔离。	干法车间干法配料间与干法合成革生产线之间必须进行防火隔离。																																						
2	280m³ 废水罐改为聚氨酯树脂储罐，与 DMF 储罐、与防火堤、架空电力线路间距不足。	280m³ 废水罐不得储存聚氨酯树脂储罐，改回罐使用 DMF 废水储罐使用，拆除其连接管道和泵。																																						
3	干法配料间一楼东北侧未设置安全疏散门。	干法配料间一楼东北侧设置一外开式安全疏散门。																																						
4	干法配料间二楼疏散门未采用平开门。	把干法配料间二楼疏散门改为平开门。																																						
5	干法配料间二楼吊装口未设防护栏杆。	在干法配料间二楼吊装口设置防护栏杆。																																						
6	湿法配料釜搅拌轴的传动部位未安装防护罩。	湿法配料釜搅拌轴的传动部位加装防护罩。																																						
7	干法配料釜搅拌轴的传动部位未安装防护罩。	干法配料釜搅拌轴的传动部位加装防护罩。																																						
8	湿法车间有两台水泵传动部位未安装防护罩。	湿法车间有两台水泵传动部位安装防护罩。																																						
9	湿法配料间的液压升降机门未安装联锁保护装置。	湿法配料间的液压升降机门安装联锁保护装置。																																						
10	干法车间涂台、湿法车间涂台、干法配料间、湿法配料间均有使用塑料勺子现象。	改为使用不产生火花的金属勺舀浆料。																																						
11	存在使用塑料桶来盛装合成革浆料现象。	改为使用不产生火花的金属桶盛装浆料。																																						
12	部分输送 DMF、合成革浆料管道未采用柔性连接。	DMF 储罐的进出口管道改为柔性连接。																																						

	13	输送 DMF、合成革浆料部分管道法兰连接处未用金属导线跨接。	所有输送 DMF、合成革浆料管道法兰连接处用金属导线跨接。
	14	湿法配料间、干法车间防雷装置及配料设备防静电接地装置未委托有资质单位检测合格。	湿法配料间、干法车间防雷装置及配料设备防静电接地装置委托有资质单位检测合格。
	15	干法配料间的高速分散机搅拌物料时配料铁桶未使用导静电夹导除静电。	干法配料间的高速分散机搅拌物料时配料铁桶应使用导静电夹导除静电。
	16	湿法配料间、干法配料间及合成革涂台内部分配电箱、操作箱、电风扇、开关、照明灯具、电子秤显示屏为非防爆型，使用非防型插座、电线敷设不符合防爆要求。	湿法配料间、干法配料间及合成革涂台内部分配电箱、操作箱、电风扇、开关、照明灯具、电子秤显示屏改为防爆型或迁移出配料间爆炸危险区域外布置，电线套管按防爆要求敷设。
	17	干法配料间内部分高速分散机电机防爆套管脱落，不符合防爆要求。	修缮干法配料间内部分高速分散机电机脱落的防爆套管。
	18	干法配料间朝罐区方向门口的热水器、水泵不符合防爆要求。	把干法配料间朝罐区方向门口的热水器、水泵改为防爆型或迁移出爆炸危险区域外布置。
	19	干法配料间内粘度计、电子秤及旁边照明灯电气线路敷设不符合防爆要求。	把干法配料间内粘度计、电子秤改为防爆型或迁移出爆炸危险区域外布置，照明灯电气线路按防爆要求敷设。
	20	湿法配料间内粘度计、电子秤不符合防爆要求。	把湿法配料间内粘度计、电子秤改为防爆型或迁移出爆炸危险区域外布置。
	21	湿法配料间外侧废气喷淋塔处的两个配电柜、简易升降机配电箱、电机、污水泵、摄像头、照明灯及电气线路敷设不符合防爆要求。	把湿法配料间外侧废气喷淋塔处的两个配电柜、简易升降机配电箱、电机、污水泵、摄像头、照明灯改为防爆型或迁移出爆炸危险区域外布置，电气线路按防爆要求敷设。
	22	干法合成革生产线涂台内部分插座、开关以及电气线路套管敷设不符合防爆要求。	干法合成革生产线涂台内插座、开关改为防爆型，电气线路套管按防爆要求敷设。
	23	干法配料间可燃气体探测器保护范围过大，湿法配料间未安装可燃气体探测器未安装可燃气体探测器。	干法配料间、湿法配料间按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体报警器。
	24	湿法配料间可燃气体探测器保护范围过大。	湿法配料间一楼、二楼按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体报警器。
	25	干法配料间可燃气体探测器保护范围过大。	干法配料间一楼、二楼按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定安装可燃气体报警器。
	26	可燃气体报警系统未安装 UPS 电源。	可燃气体报警系统安装 UPS 电源。
	27	干法配料间未安装淋洗器、洗眼器。	在干法配料间安装淋洗器、洗眼器。

28	各场所安全警示标志张贴不全、不明显。	在湿法车间、干法车间、湿法配料间、原料仓库等场所墙上适当位置张贴醒目的“严禁烟火”“禁止吸烟”“当心中毒”“当心烫伤”“注意高温表面”“注意通风”“当心机器伤人”“当心坠落”“必须佩戴防毒品面具”等安全警示标志。安全警示标志的设置应符合 GB2893-2008《安全色》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB15630-1995《消防安全标志设置要求》等的规定。
29	湿法配料间未张贴 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品警示牌。	湿法配料间张贴 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品安全警示牌。
30	干法配料间均未张贴 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品的安全警示牌。	在干法配料间张贴 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品安全警示牌。
31	干法配料间干法生产线涂台未张贴 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品安全警示牌。	在干法生产线涂台张贴的 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品安全警示牌。
32	湿法生产线涂台均未张贴 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品安全警示牌。	在湿法生产线涂台张贴明显的 DMF、聚氨酯树脂的危险化学品安全警示牌。
33	干法配料间二楼各管道均未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定涂识别色、标介质名称和流向箭头。	干法配料间二楼各管道按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定涂识别色、标介质名称和流向箭头。
34	湿法配料间各管道均未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定涂识别色、标介质名称和流向箭头。	湿法配料间各管道按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定涂识别色、标介质名称和流向箭头。
35	干法配料间、湿法配料间张贴的受限空间安全警示牌有害因素信息错误。	修正干法配料间、湿法配料间张贴的受限空间安全警示牌上有害因素信息。
36	罐区外有 1 台污水泵的联轴器未安装防护罩。	罐区外有 1 台污水泵的联轴器安装防护罩。
37	未在门卫配备汽车排气管阻火器。	在门卫配备汽车排气管阻火器。
38	防火堤存在多处孔洞未封堵。	对防火堤的孔洞进行封堵。
39	西南侧防火堤内侧基脚线至 DMF 储罐外壁的水平距离为 3.8m，不足罐壁高度（罐高 9m）的一半。	DMF 储罐西南侧防火堤向外移动，使其至 DMF 储罐外壁的水平距离不小于 4.5m。

	40	DMF 储罐未设置储罐高低液位报警装置，未采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。	DMF 储罐安装储罐高低液位报警装置，并与切断阀进行联锁，当达到超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门，超低液位自动联锁停止物料输送泵措施。
	41	DMF 储罐未安装氮封装置。	DMF 储罐安装氮封装置。
	42	DMF 储罐区未安装应急淋洗、洗眼器。	DMF 储罐区安装应急淋洗、洗眼器 1 台。
	43	卸液泵处静电接地报警器破损。	修缮或更换卸液泵处破损的静电接地报警器。
	44	DMF 储罐区张贴的受限空间安全警示牌有害因素信息错误。	修正 DMF 储罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害因素信息。
	45	未对全厂有限空间进行辨识，未建立厂区有限空间管理台账。	对全厂有限空间进行辨识，建立厂区有限空间管理台账。
	46	未提供压缩空气储罐上的安全阀、压力表检验报告。	企业应委托具有相关资质的单位对压缩空气储罐上的安全阀、压力表进行校验，并提供校验结果为“合格”的校验报告。
	47	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
	48	未按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定修订完善安全生产投入及费用管理制度。	按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定修订完善安全生产投入及费用管理制度。
	49	未按《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）的规定制订动火作业、高处作业等特殊作业管理制度。	按《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）的规定制订动火作业、高处作业、临时用电等特殊作业管理制度。
	50	未按《工贸企业受限空间作业安全技术规范》（DB33/T707-2022）的规定制订受限空间安全管理制度。	按《工贸企业受限空间作业安全技术规范》（DB33/T707-2022）的规定制订受限空间安全管理制度。
	51	未制订湿法配料安全操作规程。	制订湿法配料安全操作规程。
	52	未制订干法配料安全操作规程。	制订干法配料安全操作规程。
	53	分气缸上压力表未检测合格。	分气缸上压力表委托有资质单位检测合格。
浙江力泰皮革有限公司应按本评价报告第 5.1 章节提出的整改意见认真落实整改，整改到位（并经确认）后，该企业使用危险化学品的安全生产条件能满足安全生产要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
项目组成员		陈国华	收集资料
报告编制人		金礼权	报告编制
项目组成员		周佳捷	报告校核

项目组成员		陈晓俊	整理资料
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		王英杰	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰	
	注册安全工程师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 8. 12	报告提交时间 2024. 12

现场图片：





