

评价项目概况																												
企业名称	缙云县顺隆机床部件有限公司																											
项目名称	缙云县顺隆机床部件有限公司喷漆作业场所安全现状评价报告																											
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 经营 ☐ 其他																											
项目简介	缙云县顺隆机床部件有限公司注册成立于 2012 年 01 月 13 日，位于缙云县壶镇镇西山路 209 号，营业执照经营范围包括一般项目：金属切削机床制造；体育用品及器材制造；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；金属切削机床销售；金属切削加工服务；机床功能部件及附件销售；体育用品及器材零售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详情况表 5-1。 表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>油漆临时存放间内未配备温湿度计，并每日记录。</td> <td>油漆临时存放间内配备温湿度计，并每日记录。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>喷漆房内可燃气体探测器保护范围大于 5m。</td> <td>喷漆房按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定增设可燃气体探测器 1 只。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>该企业喷漆场所在的 1#车间已安装防雷接地装置，但废气处理等设施防雷及防静电接地系统接地线断裂，接地点数量不足，防雷接地装置未委托有资质单位检测合格。</td> <td>更换或修缮废气处理等设施防雷及防静电接地系统接地线，增设接地点数量不少于 2 个。防雷接地装置委托有资质单位检测合格。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>该企业 1#车间已安装防雷接地装置，但未委托有资质单位检测合格。</td> <td>1#车间车间防雷接地装置委托有资质的单位定期检测合格。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>该企业喷漆场所所有金属制件、送排风管道、电气设备已设防雷防静电接地装置，但未委托有资质单位检测合格。</td> <td>喷漆场所所有金属制件、送排风管道、电气设备防雷防静电接地装置委托有资质单位检测合格。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>该企业未安排人员对灭火器、消火栓进行定期检查，现场未悬挂有定期检查记录。</td> <td>该企业应安排人员对灭火器、消火栓进行定期检查，并悬挂定期检查记录。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>喷漆房、油漆临时存放间配备的 4 具 4kg 手提式干粉灭火器选型不符合 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求。</td> <td>把喷漆房、油漆临时存放间 4 具 4kg 手提式干粉灭火器更改成 4 具 5kg 手提式干粉灭火器。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>油漆临时存放间外墙上未张贴“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“注意通风”“必须戴防毒口罩”等安全警示标志。</td> <td>在油漆临时存放间外墙上张贴“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“注意通风”“必须戴防毒口罩”等安全警示标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	油漆临时存放间内未配备温湿度计，并每日记录。	油漆临时存放间内配备温湿度计，并每日记录。	2	喷漆房内可燃气体探测器保护范围大于 5m。	喷漆房按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定增设可燃气体探测器 1 只。	3	该企业喷漆场所在的 1#车间已安装防雷接地装置，但废气处理等设施防雷及防静电接地系统接地线断裂，接地点数量不足，防雷接地装置未委托有资质单位检测合格。	更换或修缮废气处理等设施防雷及防静电接地系统接地线，增设接地点数量不少于 2 个。防雷接地装置委托有资质单位检测合格。	4	该企业 1#车间已安装防雷接地装置，但未委托有资质单位检测合格。	1#车间车间防雷接地装置委托有资质的单位定期检测合格。	5	该企业喷漆场所所有金属制件、送排风管道、电气设备已设防雷防静电接地装置，但未委托有资质单位检测合格。	喷漆场所所有金属制件、送排风管道、电气设备防雷防静电接地装置委托有资质单位检测合格。	6	该企业未安排人员对灭火器、消火栓进行定期检查，现场未悬挂有定期检查记录。	该企业应安排人员对灭火器、消火栓进行定期检查，并悬挂定期检查记录。	7	喷漆房、油漆临时存放间配备的 4 具 4kg 手提式干粉灭火器选型不符合 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求。	把喷漆房、油漆临时存放间 4 具 4kg 手提式干粉灭火器更改成 4 具 5kg 手提式干粉灭火器。	8	油漆临时存放间外墙上未张贴“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“注意通风”“必须戴防毒口罩”等安全警示标志。	在油漆临时存放间外墙上张贴“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“注意通风”“必须戴防毒口罩”等安全警示标志。
序号	存在的问题	整改意见																										
1	油漆临时存放间内未配备温湿度计，并每日记录。	油漆临时存放间内配备温湿度计，并每日记录。																										
2	喷漆房内可燃气体探测器保护范围大于 5m。	喷漆房按 GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的规定增设可燃气体探测器 1 只。																										
3	该企业喷漆场所在的 1#车间已安装防雷接地装置，但废气处理等设施防雷及防静电接地系统接地线断裂，接地点数量不足，防雷接地装置未委托有资质单位检测合格。	更换或修缮废气处理等设施防雷及防静电接地系统接地线，增设接地点数量不少于 2 个。防雷接地装置委托有资质单位检测合格。																										
4	该企业 1#车间已安装防雷接地装置，但未委托有资质单位检测合格。	1#车间车间防雷接地装置委托有资质的单位定期检测合格。																										
5	该企业喷漆场所所有金属制件、送排风管道、电气设备已设防雷防静电接地装置，但未委托有资质单位检测合格。	喷漆场所所有金属制件、送排风管道、电气设备防雷防静电接地装置委托有资质单位检测合格。																										
6	该企业未安排人员对灭火器、消火栓进行定期检查，现场未悬挂有定期检查记录。	该企业应安排人员对灭火器、消火栓进行定期检查，并悬挂定期检查记录。																										
7	喷漆房、油漆临时存放间配备的 4 具 4kg 手提式干粉灭火器选型不符合 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求。	把喷漆房、油漆临时存放间 4 具 4kg 手提式干粉灭火器更改成 4 具 5kg 手提式干粉灭火器。																										
8	油漆临时存放间外墙上未张贴“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“注意通风”“必须戴防毒口罩”等安全警示标志。	在油漆临时存放间外墙上张贴“当心中毒”“禁止烟火”“禁止吸烟”“注意通风”“必须戴防毒口罩”等安全警示标志。																										

	9	油漆临时存放间外墙上未张贴油漆的化学品安全警示牌。	在油漆临时存放间外墙上张贴油漆的化学品安全警示牌。
	10	该企业制订的各类人员、各部门的安全生产责任制与现状不一致。	制订与企业现状不一致的各类人员、各部门的安全生产责任制。
	11	未按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。
	12	未按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全管理员的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全管理员的安全生产职责。
	13	该企业未制订事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度。	制订事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度。
	14	该企业未制订危险化学品管理制度。	制订危险化学品管理制度。
	15	该企业未制订喷漆作业安全操作管理制度。	制订喷漆作业安全操作管理制度。
	16	未制订安全生产投入及费用管理制度。	制订安全生产投入及费用管理制度。
	17	未制订劳动防护用品配备和管理制度。	制订劳动防护用品配备和管理制度。
	18	未制订生产安全事故报告和处置制度。	制订生产安全事故报告和处置制度。
	19	未制订应急预案管理和救援制度。	制订应急预案管理和救援制度。
	20	未按照 GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订生产安全事故应急预案。	按照 GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订生产安全事故应急预案。
	21	未制订危险化学品临时存放间安全操作规程。	制订危险化学品临时存放间安全操作规程。
	22	未制订废气处理设备安全操作规程。	制订废气处理设备安全操作规程。
	根据评价结果,结合前期整改落实情况,缙云县顺隆机床部件有限公司喷漆作业场所的安全生产条件已满足安全生产要求。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
报告编制人		金礼权	报告编制
项目组成员		王英杰	整理资料
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		贾黎婷	整理资料
项目组成员		陈晓俊	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍	

		陈国华 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 3. 19	报告提交时间	2025. 5

现场图片：





