

评价项目概况			
企业名称	浙江易合包装有限公司		
项目名称	浙江易合包装有限公司易制爆危化品仓库专项安全现状评价报告		
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他		
项目简介	名称：浙江易合包装有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 地址：浙江省义乌市上溪镇新潘路3号 法定代表人：李云利 成立日期：2018.09.30 评价结论：根据上述评估结果，企业应按本评价报告5.1章节提出的企业尚未整改到位的问题4条，局部整改到位的1条，企业应经整改确认后，浙江易合包装有限公司危化品仓库满足储存易制爆危险化学品安全条件。 企业在后续的储存过程中可参照本报告第5.2章节对策措施的要求加强安全管理。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		高飞	现场勘察
报告编制人		黄昌江	现场勘察，报告编制
项目组成员		黄寺贵	整理资料
项目组成员		章强	整理资料
项目组成员		陈国华	整理资料
项目组成员		贾黎婷	报告校核
技术负责人		陈晓俊	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		王英杰	
参与评价工作	安全评价师	高飞、黄昌江、陈国华、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	高飞、黄昌江、陈国华、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家		
现场勘察时间		2024.11.19	报告提交时间
			2024.12.02
现场图片：			







整改意见

序号	存在问题	整改意见	整改落实情况
1	未提供可燃气体报警器定期检测报告； 未对易制爆仓库进行防雷检测； 未设置温湿度计； 危化品仓库 15m 范围内未设置喷淋洗眼器	应定期对可燃气体报警器进行检测； 应对易制爆仓库进行防雷检测；应设置温湿度计并按时记录； 危化品仓库 15m 范围内应设置喷淋洗眼器	已对易制爆仓库进行防雷检测（见附件 6.1），但未对可燃气体报警器进行检测；未设置温湿度计；危化品仓库 15m 范围内未设置喷淋洗眼器
2	仓库地面未绘制通道线、堆垛线； 未设置防渗托盘	应绘制通道线、堆垛线； 应设置防渗托盘	未落实
3	未建立相关管理制度；未制定教育培训制度、易制爆危险化学品安全管理制度； 未制定危化品出入库安全操作规程、仓库管理安全操作规程、危化品装卸安全操作规程； 未设置治安保卫机构及保管员； 未见安全生产状况进检查记录； 企业已编制易制爆生产安全事故应急救援预案但未进行演练； 未见危化品仓库定期检查记录	应建立隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、易制爆危险化学品安全管理制度； 应制定教育培训制度、易制爆危险化学品安全管理制度、危险化学品出入库安全操作规程、仓库管理安全操作规程、危化品装卸安全操作规程； 应设置治安保卫机构及保管员并对易制爆仓库进行定期检查； 治安保卫人员应符合下列要求： a) 年龄 18~60 周岁之间； b) 具有完全民事行为能力，身体健康，无强制戒毒、刑事处罚的记录； c) 具有初中以上文化程度，能掌握岗位所需要的知识和技能。 应定时对应急预案进行演练。 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查； 对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。	未落实
4	未配备劳动防护用品； 已设置配备灭火器、消防沙等应急器材，但未设置防毒面具、防护服等个体防护装备且未设置灭火毯	应配备耐酸碱服、耐酸碱手套、护目镜、防毒面具等劳动防护用品； 应配备防毒面具、防护服等个体防护装备且应配备灭火毯	未落实
5	储存场所未配备电子巡查装置、入侵报警系统；监控中心未设置	储存场所应设置电子巡查装置、入侵报警系统，监控中心应设置出入	未落实

	出入口控制系统	口控制系统	
--	---------	-------	--